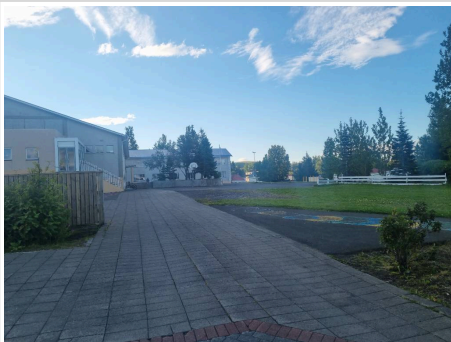
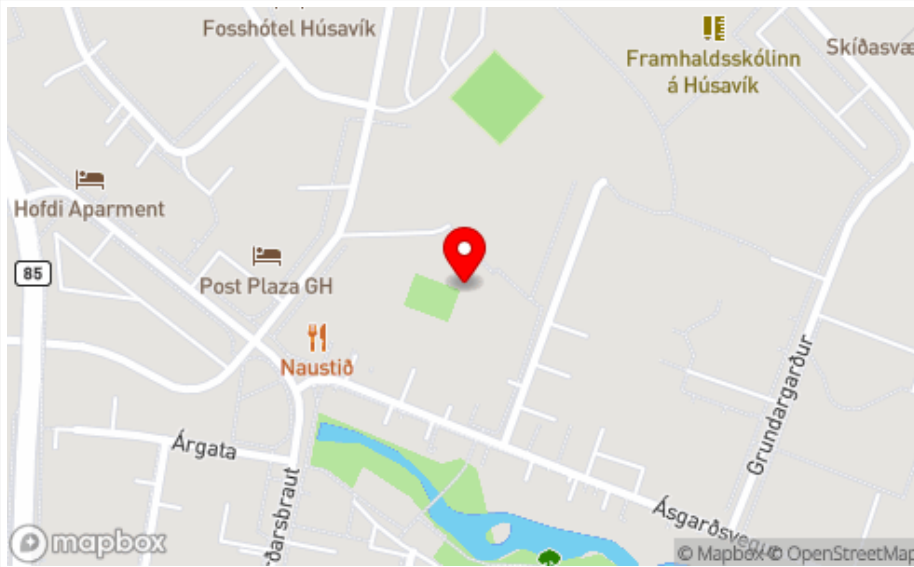


Leik011

Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skipholt 50c, 105 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn leikskóla - svæðis	Borgarhósskóli, Húsavík
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Léttskýjað
Hnit / GPS	
	Lat: 66.0446043 Long: -17.3368543
Tengiliður	Kjartan Páll Þórarinnsson
Sími	4646100
Dagsetning skoðunar:	30.08.2022

Leik011

Næsta Skoðun	2023
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2022-1847
Rekstraraðili	Norðurþing
Tegund svæðis	Grunnskóli
Nafn skoðunaraðila:	Einar Baldvinsson

Skýringar frávika og skammstafana

Skýringartafla	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
	1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
	3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
	4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-1 til 6
	5	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
	6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1	21	Undirlag	EN 1177
	7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5 /4.2.8.6
	8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
	9	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3	24	Hreinlæti	EN 1176-7
	10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
	11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkingar	EN 1176-1: 7
	12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
	13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
	14	Mál	EN 1176-1 til 6	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
	15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
	BG	Barnagaman		BS	Barnasmiðjan	
	Lap	Lappset		Hag	Hags	
	Ko	Kompan		Ei	Eibe	

Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður		
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir	
V2	Göngustígur		A2	Girðingar	
V3	Plöntur		A3	Hlið	
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti	EN 1176-7:2008:8.2.4
V5	Hreinlæti		A5	Ruslailát	
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur	
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur	
V8	Annað		A8	Aðrir þættir	

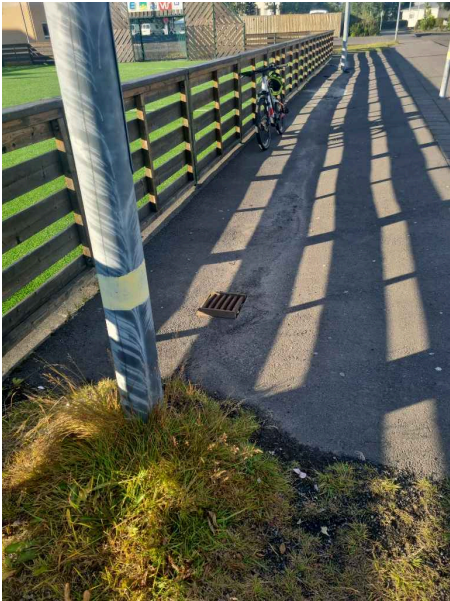
Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
V2 Göngustígur	Frávik
V3 Plöntur	Í lagi
V4 Rekstrarhandbók	Frávik

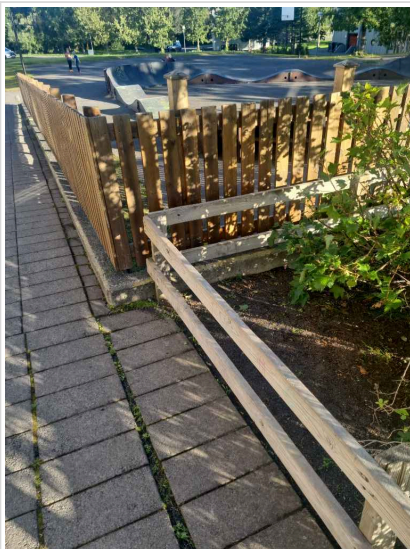
Leik011

Rekstarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.	
V5 Hreinlæti	Í lagi	
V6 Niðurföll	Frávik	
Myndir af frávikum	 25 rist öfug	
V7 Veggjakrot	Í lagi	
V8 Annað	Í lagi	

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Í lagi	
A2 Girðingar	Frávik	
Myndir af frávikum	 25 viðhald	

Leik011



25 ekki lág uppsöð, auðvelt að klifra

A3 Hlið

Á ekki við

A4 Skilti

Frávik

Skilti um rekstraraðila vantar

Á leiksvæðum á að vera skilti sem inniheldur upplýsingar um rekstraraðila svæðisins fyrir íbúa með neyðarnúmeri.

A5 Ruslaflát

Í lagi

A6 Lýsing/ljósastaurar

Í lagi

A7 Grasflötur

Í lagi

A8 Aðrir þættir

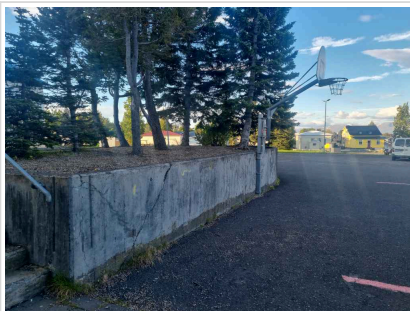
Frávik

Myndir af frávikum

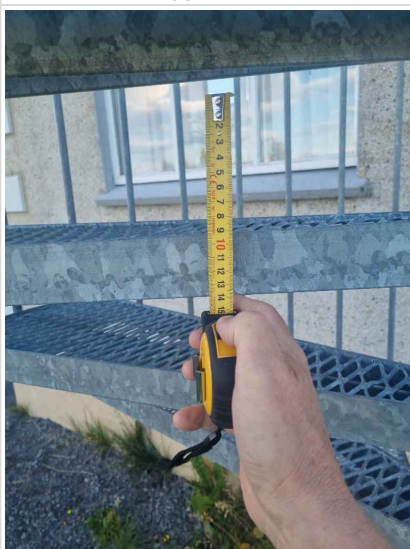


11 lausar hjólagrindur

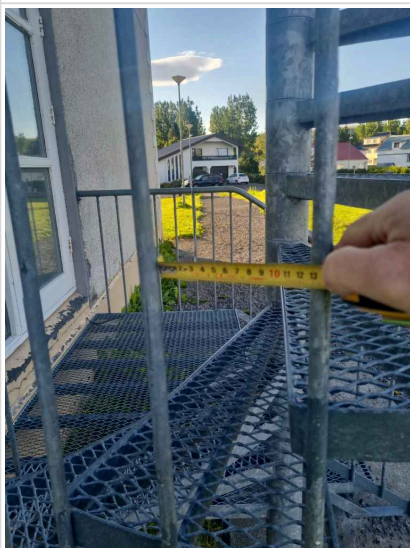
Leik011



6 fallhæð af vegg



14/16 bil á ekki að vera á milli 8,9 og 23 cm, festihætta hengingarhætta



14/16

Nýtt tæki

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	22 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	20 Tappar
Myndir af frávikum	 20 boltar standa út úr róm

Leik011

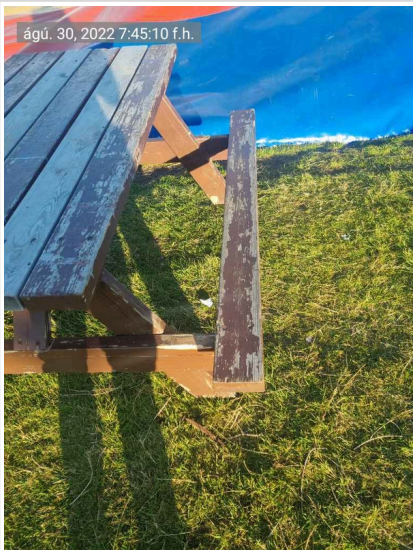
	
	20
Áhættumat tækis	Lág

Nýtt tæki (1)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	51 Ærslabelgur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (2)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	7 Borð
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	11 Hlutur laus, 25 Viðhald
Myndir af frávikum	 25 viðhald
Áhættumat tækis	Lág

Nýtt tæki (3)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	25 Klifurgrind
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Annar - sjá athugasemd
Athugasemd framleiðandi/dreifingaraðili	Flow Parks
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag
Myndir af frávikum	 21 viðhald á undirlagi, þarf að lyfta mottu uppúr gróðri
Áhættumat tækis	Miðlungs

Nýtt tæki (4)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Nei

Nýtt tæki (5)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	21 Jafnvæggisslá
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (6)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt

Leik011

Frávik	Nei
--------	-----

Nýtt tæki (7)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	52 Tromla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Nei

Nýtt tæki (8)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 21 undirlag ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (9)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Já
Tegund frávika	12 Keðjur, 21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 12 viðhald á hlífum
	 21 undirlag er ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (10)

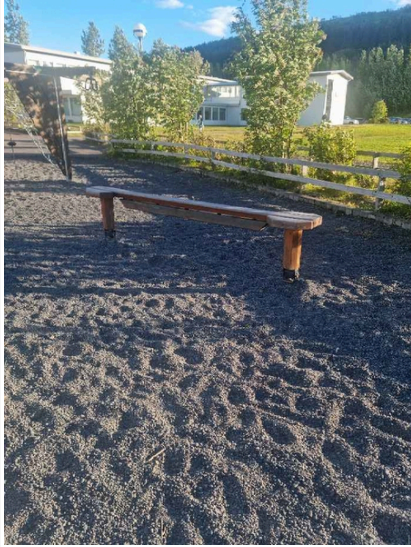
Mynd af tæki	
Tegund tækis	34 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset

Leik011

Frávik	Já
Tegund frávika	12 Keðjur, 21 Undirlag
Myndir af frávikum	 12 viðhald á hlífum
	 21 undirlag er ekki í lagi
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (11)

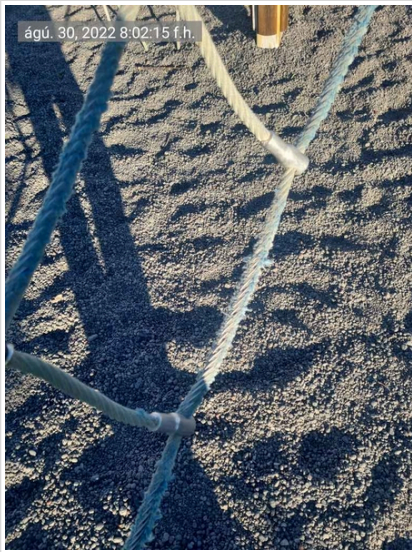
Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	21 Jafnvægisslá
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Nei

Nýtt tæki (12)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	25 Klifurgrind
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Lappset
Frávik	Já
Tegund frávika	4 Bönd, 21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 21 undirlag er ekki í lagi
	 4 vír er út úr böndum
Áhættumat tækis	Talsverð

Nýtt tæki (13)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	49 Veggur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (14)

Mynd af tæki	
Tegund tækis	49 Veggur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (15)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	49 Veggur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (16)

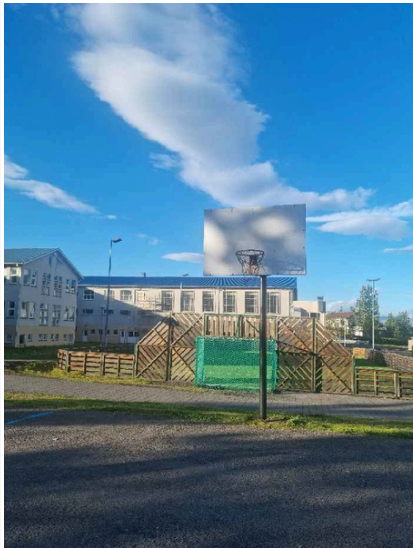
Mynd af tæki	
Tegund tækis	31 Rampur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Annar - sjá athugasemd
Athugasemd framleiðandi/dreifingaraðili	Parkitect
Frávik	Nei

Nýtt tæki (17)

Leik011

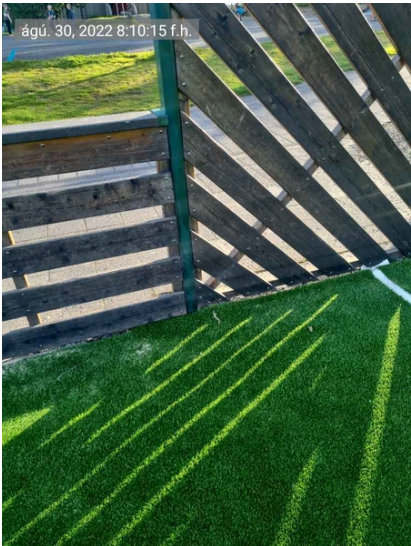
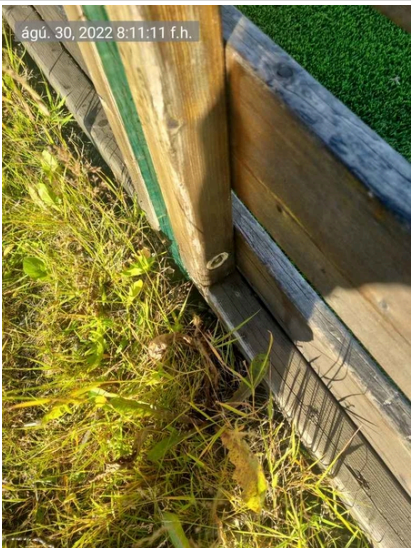
Mynd af tæki	
Tegund tækis	22 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (18)

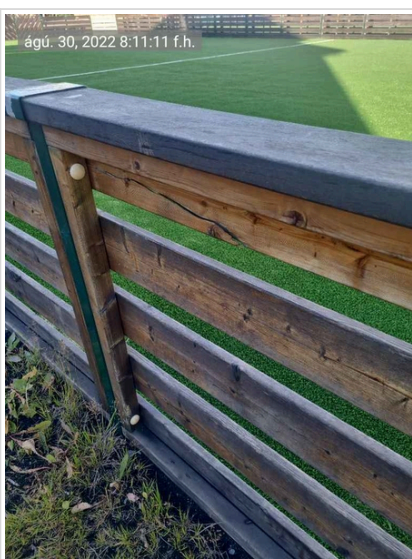
Mynd af tæki	
Tegund tækis	22 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Nei

Nýtt tæki (19)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	40 Sparkvöllur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	6 Fallhæð
Myndir af frávikum	 6 auðvelt að klifra
	 20 vantar tappa

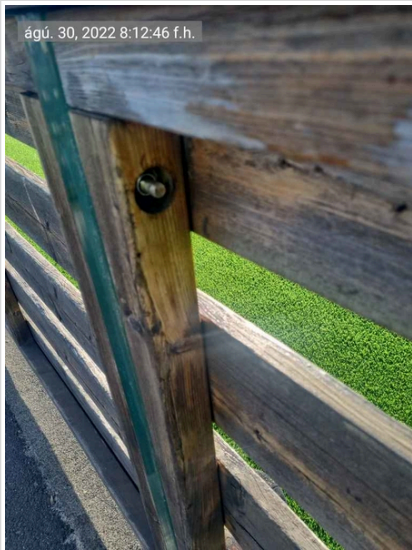
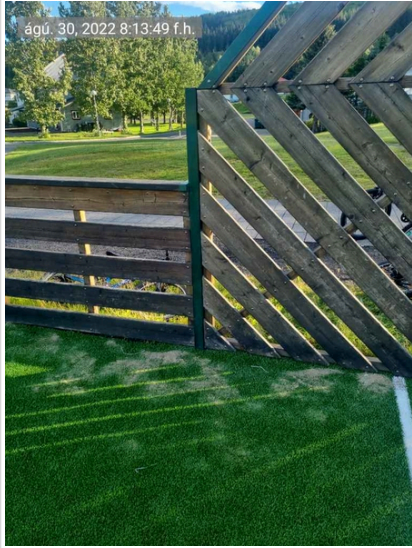
Leik011

	 25 viðhald
Áhættumat tækis	Miðlungs

Nýtt tæki (20)

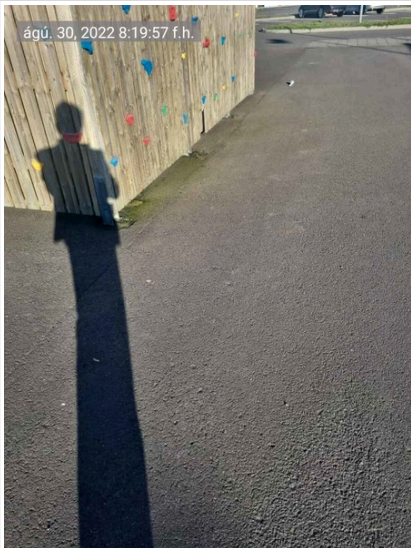
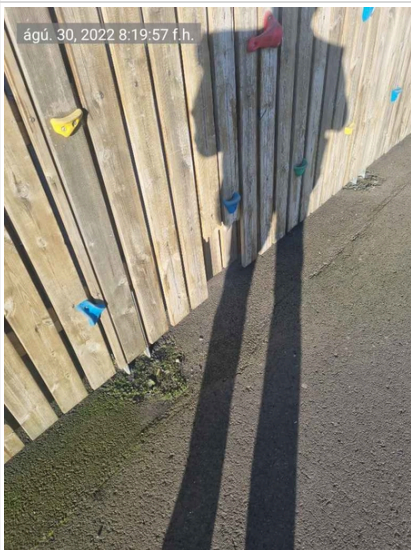
Mynd af tæki	
Tegund tækis	40 Sparkvöllur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	6 Fallhæð, 20 Tappar, 25 Viðhald

Leik011

Myndir af frávikum	 20 vantar tappa
	 6 auðvelt að klifra
	 25 gerfigras óslétt
Áhættumat tækis	Miðlungs

Nýtt tæki (21)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	27 Klifurveggur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag, 25 Viðhald
Myndir af frávikum	 21 vantar dempandi undirlag
	 25 viðhald

Leik011



25

Áhættumat tækis

Talsverð

Skilgreining áhættu

Skilgreiningar á áhættu

A = Á ekki við
L = Lágmarks-
áhætta
Laga fyrir
næstu skoðun

M = Miðlungs-
áhætta
Lagfæra innan
6 mánaða

T = Talsverð
áhætta
Lagfæra innan
3 mánaða

H = Hámarks-
áhætta
Lagfæra eða
fjarlægja tæki
strax

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila



Skýrslu lokið

30.08.2022